


WHEN INSTALLING FIXTURES DO NOT APPLY PRESSURE TO THE SIDES OF THE FIXTURE AS THIS MAY ALTER THE APERTURE, MAKING THE LENS FIT TOO TIGHT OR TOO LOOSE. ENSURE THAT THE FIXTURE IS STRAIGHT AND TRUE WHEN INSTALLED. IF THERE ARE CORNERS, ENSURE THAT CORNERS ARE SQUARE AND FIT TIGHTLY TOGETHER.

PENDANT L'INSTALLATION DES LUMINAIRES, NE PAS APPUYER SUR LES CÔTÉS DU LUMINAIRE AFIN DE NE PAS ALTÉRER L'OUVERTURE ET QUE LA LENTILLE SOIT TROP SERRÉE OU DESSERRÉE. VOUS ASSUREZ QUE LE LUMINAIRE EST BIEN DROIT UNE FOIS INSTALLÉ. EN PRÉSENCE DE COINS, VOUS ASSUREZ QUE LES COINS SONT CARRÉS ET BIEN DROITS.


- 1 WARNING: BEFORE CUTTING INTO DRYWALL, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.**
AVERTISSEMENT: AVANT DE COUPER LE PLACOPLÂTRE, REPÉRER TOUS LES CONDUITS ET CÂBLES D'ALIMENTATION.

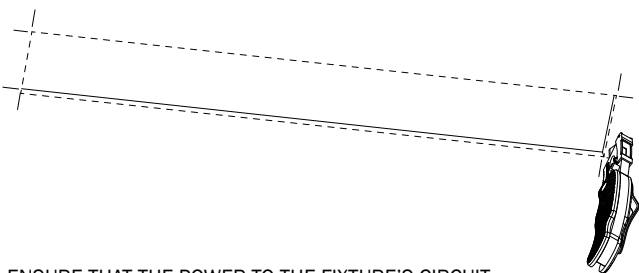

ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE FIXTURE SHOP DRAWING.


VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. COUPER L'OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE EN VOUS RÉFÉRANT AUX DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES DU LUMINAIRE.

2

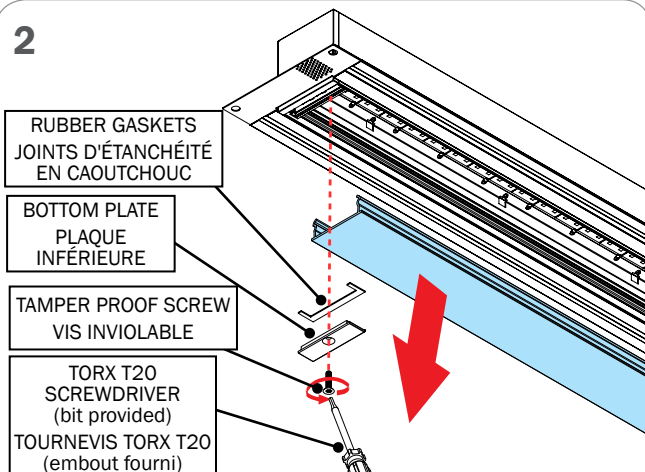

REMOVE END PLATES (COME WITH GASKETS) AND LENS.
RETIREZ LES PLAQUES D'EXTREMITÉ (LIVRÉES AVEC LES JOINTS) ET LA LENTILLE.


3

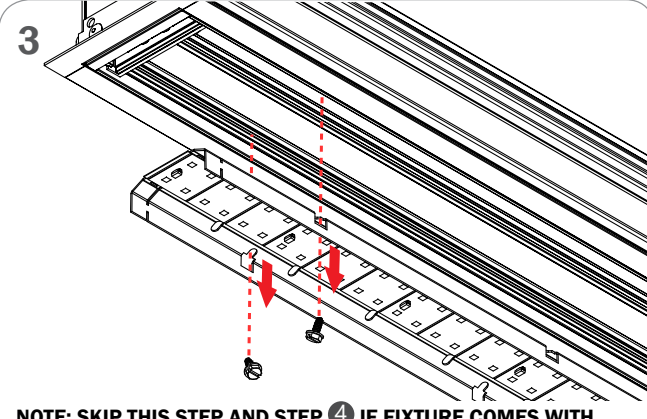

NOTE: SKIP THIS STEP AND STEP 4 IF FIXTURE COMES WITH OPTIONAL POWER FEED (+TF OR +EF). IN THAT CASE, SEE STEP 23.
UNSCREW THE CARTRIDGE SO IT CAN BE REMOVED.


NOTE : SAUTEZ CETTE ÉTAPE ET 4 SI L'APPAREIL EST ÉQUIPÉ AVEC UNE SOURCE D'ALIMENTATION OPTIONNELLE (+TF OU +EF). DANS CE CAS, VOIR ÉTAPE 23. DÉVISSEZ LA CARTOUCHE POUR POUVOIR LA RETIRER.

4

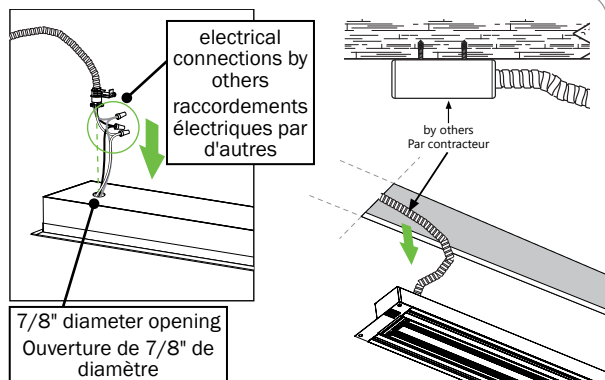


MAKE WIRING CONNECTIONS AT FIXTURE (BY OTHERS) INSIDE THE PLENUM. **NOTE: J-BOX AND ELECTRICAL CABLES BY OTHERS.**
EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'APPAREIL (PAR D'AUTRES) À L'INTÉRIEUR DU PLENUM. **NOTE : LA BOÎTE DE JONCTION ET LES CÂBLES ÉLECTRIQUES SONT FOURNIS PAR D'AUTRES.**

5

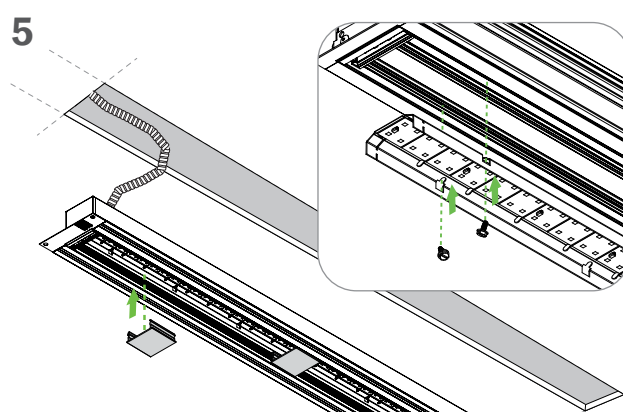

RE-ATTACH THE CARTRIDGE (IF APPLICABLE). THEN ADD PROVIDED METAL SPACERS (EVERY 15"-18").
REMETTEZ LA CARTOUCHE EN PLACE (LE CAS ÉCHÉANT). PUIS AJOUTEZ LES ENTRETOISES MÉTALLIQUES FOURNIES (TOUS LES 15 À 18 POUCES). AJOUTEZ DES ESPACEURS MÉTALLIQUES FOURNIES (TOUS LES 15"-18").


6

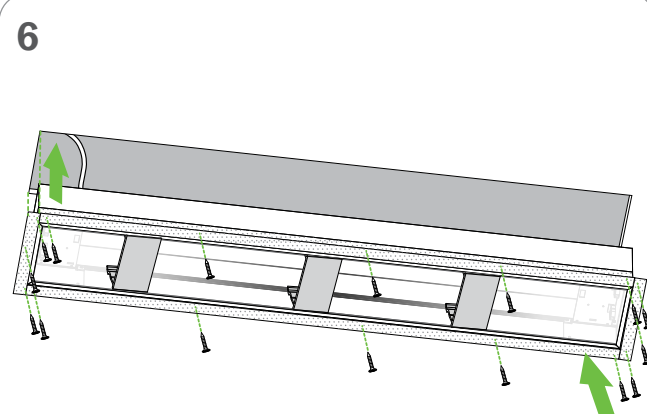


DRILL HOLES ON THE SIDE FLANGES AND SCREW FIXTURE TO CEILING.
PERCEZ DES TROUS SUR LES BRIDES LATÉRALES ET VISSEZ L'APPAREIL AU PLAFOND.



7

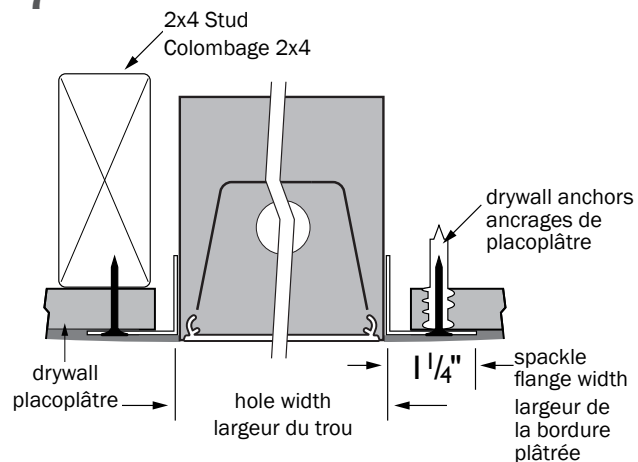


8

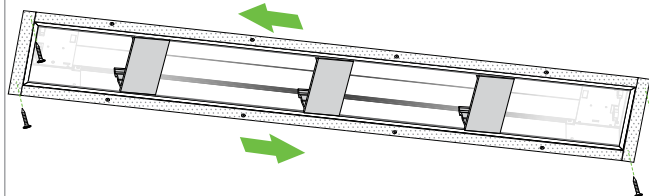


CHECK THE FIT OF THE FIXTURE. IF THE FIXTURE APPEARS BOWED OR TOO LOOSE, REMOVE SCREWS ON ONE SIDE OF THE FIXTURE, ADJUST THE FIXTURE SO THAT IT FITS FLAT AND SNUG, AND REINSTALL SCREWS.
VÉRIFIEZ L'AJUSTEMENT DU LUMINAIRE. SI LE LUMINAIRE SEMBLE FLÉCHI OU TROP DESSERRÉ, RETIREZ LES VIS SUR UN CÔTÉ DU LUMINAIRE, AJUSTEZ LE LUMINAIRE AFIN QU'IL SOIT BIEN PLAT ET SERRÉ ET RÉINSTALLEZ LES VIS.

9

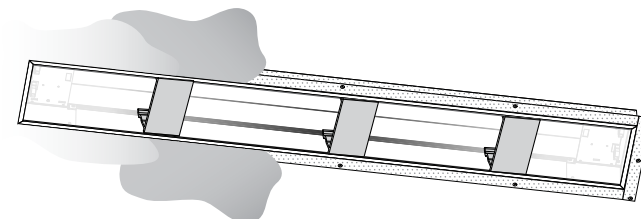

UNLESS A ROW INSTALLATION IS NEEDED, PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE TO CREATE A SMOOTH FINISH
À L'EXCEPTION DE L'INSTALLATION EN ENFILADE, PLÂTRER ET SABLER LA BORDURE PLÂTRÉE POUR OBTENIR UN FINI LISSE


10

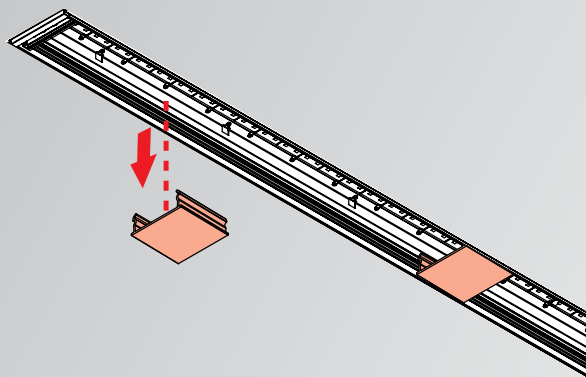

REMOVE METAL SPACERS.
RETIREZ LES ESPACEURS MÉTALLIQUES.


11

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

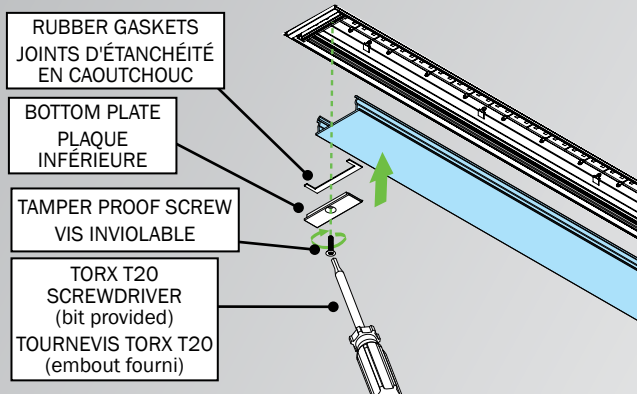

RE-ATTACH LENS, END PLATES WITH END GASKETS.
REMETTEZ EN PLACE LA LENTILLE, LES PLAQUES D'EXTRÉMITÉ ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.

12

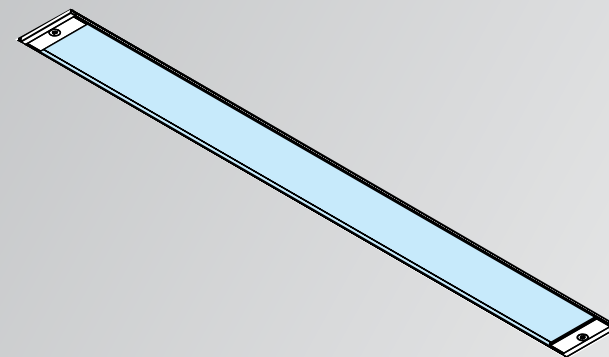


IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ



13


SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

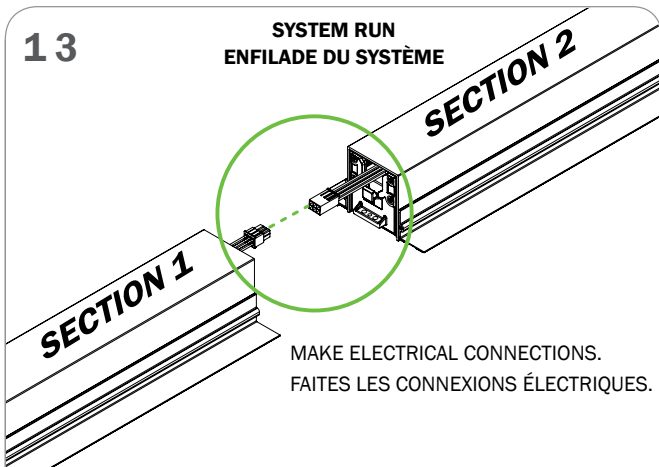

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS.
FAITES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES.


REPEAT STEPS ② TO ④ FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES ② À ④ POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE DE L'ENFILADE

14

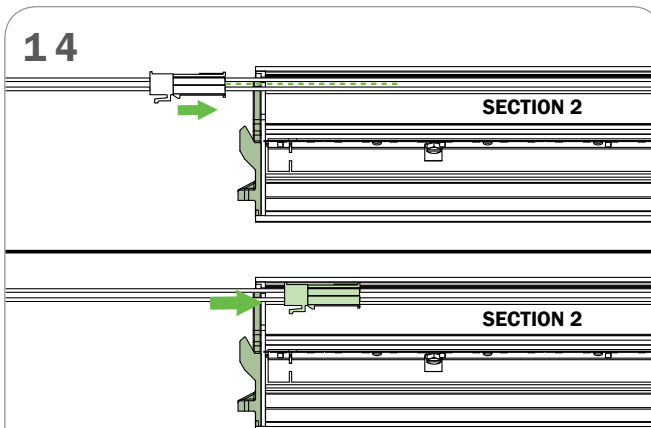


QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE SECOND
FIXTURE AT JOINING.
LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHÉMINÉ À L'INTÉRIEUR DU
DEUXIÈME APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.

15

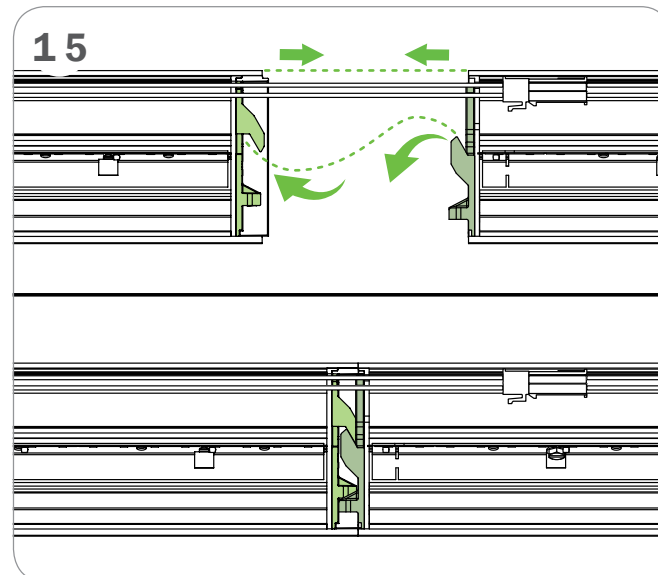


16

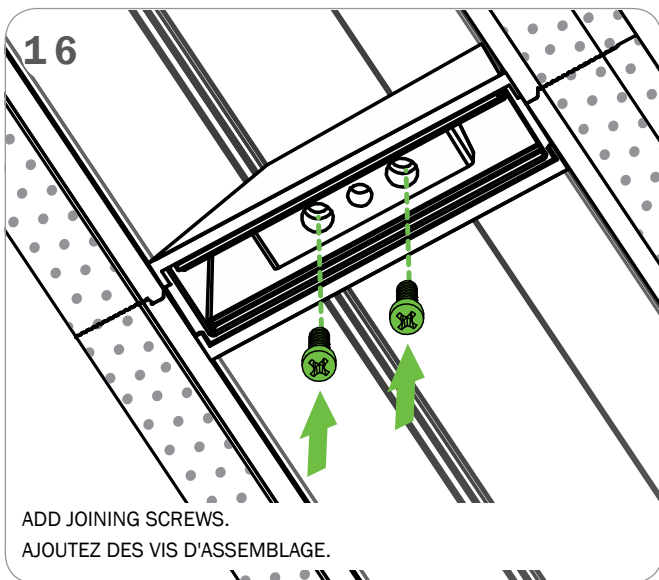


ADD JOINING SCREWS.
AJOUTEZ DES VIS D'ASSEMBLAGE.

17

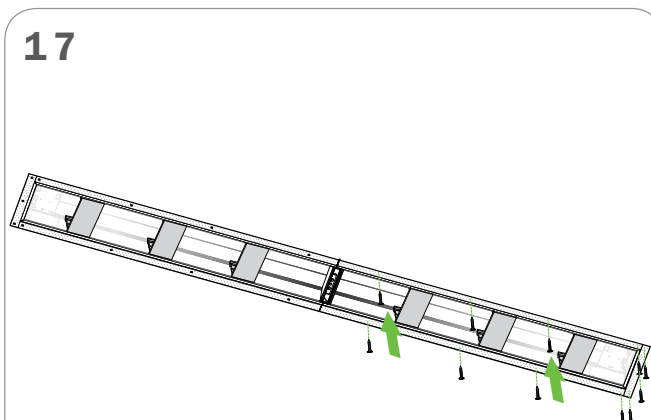

DRILL HOLES ON THE SIDE FLANGES AND SCREW FIXTURE TO
CEILING.
PERCEZ DES TROUS SUR LES BRIDES LATÉRALES ET VISSEZ
L'APPAREIL AU PLAFOND.


18

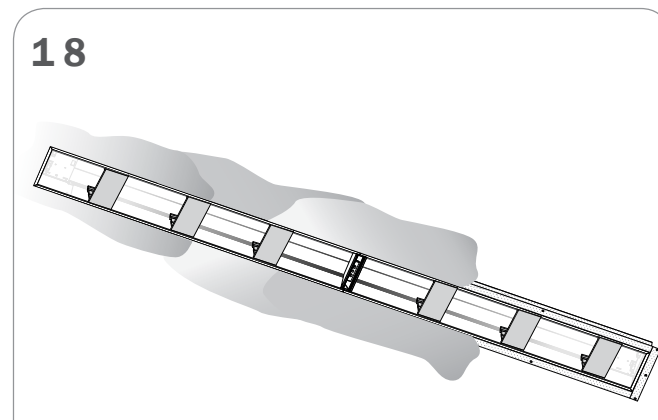

PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE TO CREATE A
SMOOTH FINISH
PLÂTRER ET SABLER LA BORDURE PLÂTRÉE POUR OBTENIR UN
FINI LISSE




19

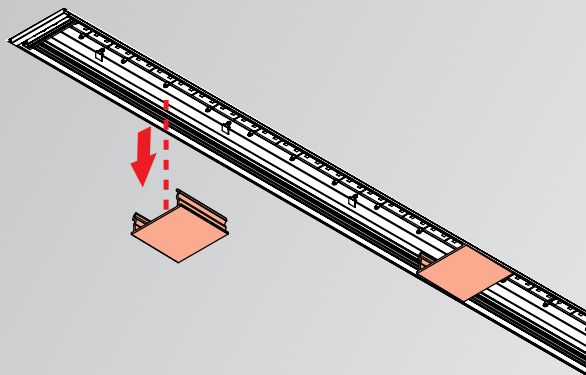

REMOVE METAL SPACERS.
RETIREZ LES ESPACEURS MÉTALLIQUES.


20

MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

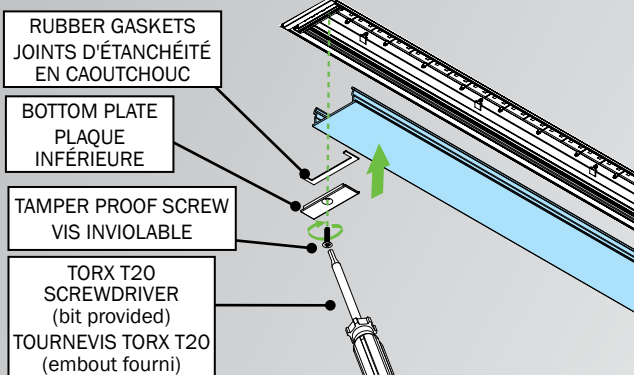


RE-ATTACH LENS, END PLATES WITH END GASKETS.
REMETTEZ EN PLACE LA LENTILLE, LES PLAQUES D'EXTRÉMITÉ ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.

21

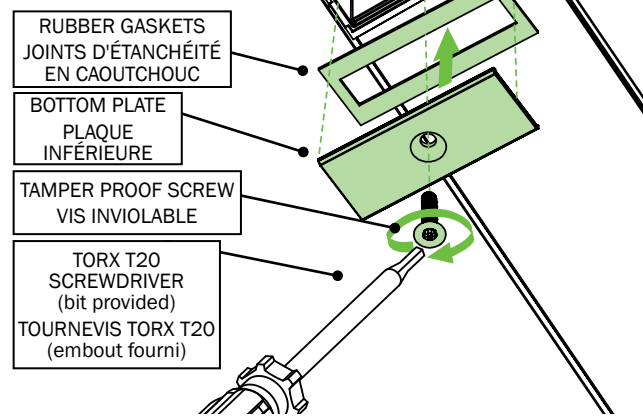

LOCK THE JOINERS WITH PLATES, GASKETS AND SCREWS.
BLOQUEZ LES JOINTS À L'AIDE DE PLAQUES, DE JOINTS ET DES VIS.


22

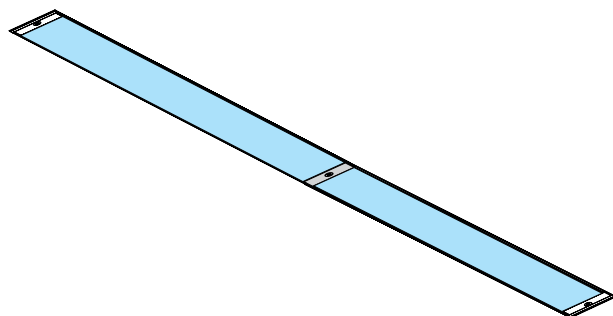

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

23

CL3P CABLE OPTION - **OPTIONAL +TF OR +EF** / OPTION CÂBLE CL3P - **OPTIONAL +TF OU +EF**

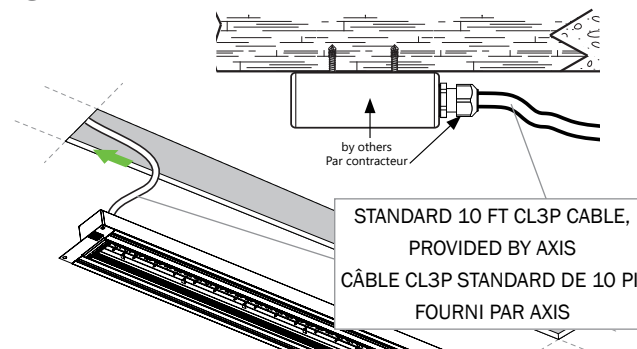

MAKE WIRING CONNECTIONS AT J-BOX (BY OTHERS) INSIDE THE PLENUM. FIXTURE COMES WITH 10FT OF PLENUM RATED POWER CABLE. **NOTE: J-BOX (BY OTHERS).**
EFFECTUEZ LES CONNEXIONS DE CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE JONCTION ÉTANCHE À L'EAU (PAR D'AUTRES) À L'INTÉRIEUR DU PLENUM. L'APPAREIL EST LIVRÉ AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION DE 10 PIEDS. **NOTE : LA BOÎTE DE JONCTION (PAR D'AUTRES).**

CL3P Cable Wiring Diagram

BLK	Hot
WHT	Neutral
GRN	Ground
BLU	Dim-0v (Gray)
BRWN	Dim+10v (Purple)

FINAL CONNECTIONS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL BUILDING CODES (SEE WIRING DIAGRAM)
CONNEXIONS FINALES CONFORMÉMENT AUX CODES DE BÂTIMENT NATIONAUX ET LOCAUX (VOIR SCHÉMA DE CÂBLAGE)

